สรุปสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ ปี 2564
ประจำวันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.

พื้นที่ประสบอุทกภัยปี 2564 จากอิทธิพลพายุและร่องมรสุม ประกอบด้วย

- อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง *(วันที่ 10-15 พ.ย.64)*
- อิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง *(วันที่ 23-25 พ.ย.64)*
- อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ *(วันที่ 28-30 พ.ย.64)*
- หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ *(วันที่ 29 พ.ย.-2 ธ.ค.64)*

ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่

- **พื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 9 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สตูล สงขลา พัทลุง ตรัง และนราธิวาส**
- **พื้นที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช**

ลำดับที่	ลุ่มน้ำ	จังหวัด	อำเภอ	รายชื่ออำเภอ	จุดประสบภัย	
					น้ำล้นตลิ่ง	น้ำท่วมขัง
1	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	สุราษฎร์ธานี	6	พระแสง เวียงสระ เคียนซา บ้านนาสาร บ้านนาเดิม พุนพิน	✓	
2	ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน	นครศรีธรรมราช	5	ปากพนัง ชะอวด เชียรใหญ่ เฉลิมพระเกียรติ หัวไทร		✓
รวม			11		1	1

สถานการณ์อุทกภัย

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

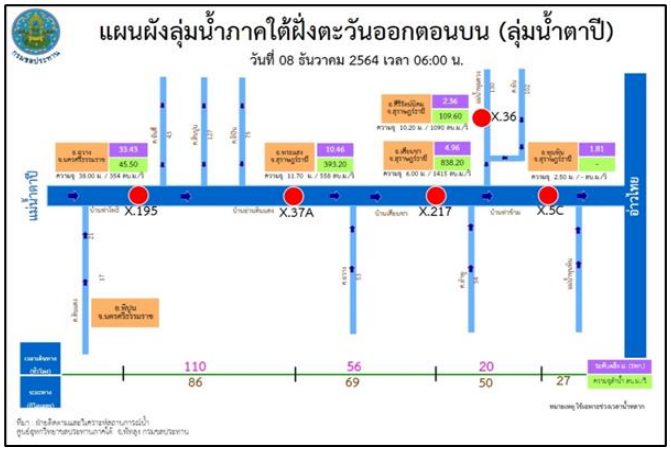

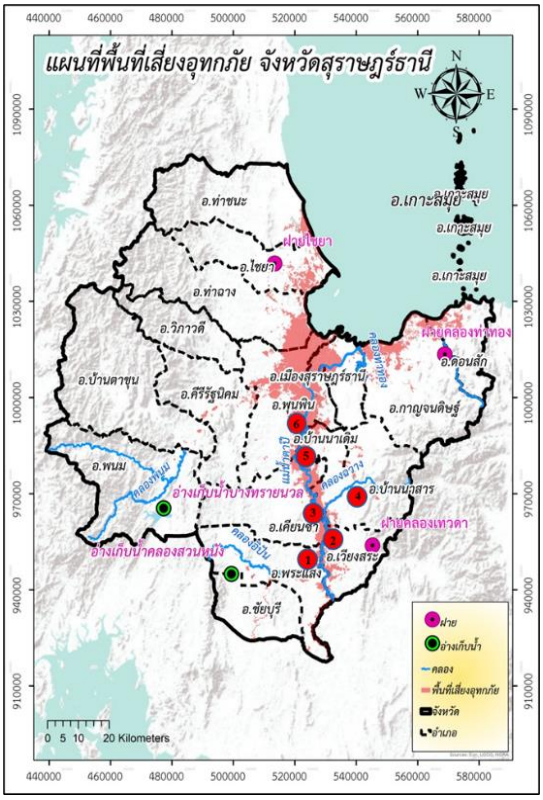

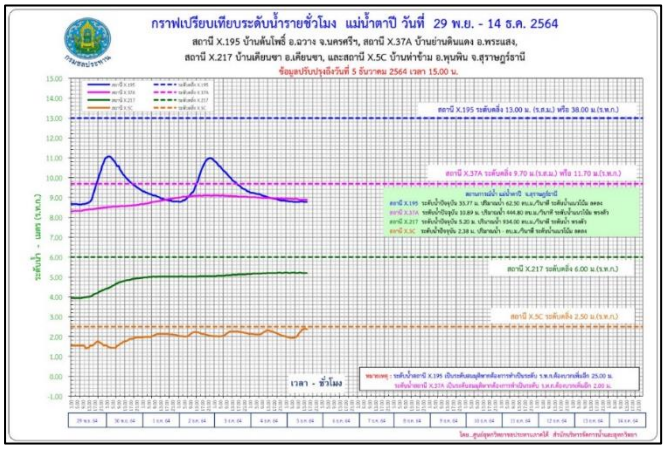

สาเหตุ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังแรง ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2564 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้แม่น้ำตาปีมีระดับเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบัน สถานการณ์ยังมีพื้นที่น้ำท่วม จำนวน 6 อำเภอ ดังนี้

1.อ.พระแสง ต.อิปัน ราษฎรได้รับผลกระทบ 115 หลังคาเรือน

2.อ.เวียงสระ ต.ทุ่งหลวง ต.คลองฉนวน ต.เวียงสระ ราษฎรได้รับผลกระทบ 220 หลังคาเรือน

3.อ.เคียนซา ต.เขาตอก ต.พ่วงพรมคร ต.อรัญคามวารี ราษฎรได้รับผลกระทบ 120 หลังคาเรือน

4.อ.บ้านนาสาร ต.ควนศรี ต.ท่าชี ราษฎรได้รับผลกระทบ 90 หลังคาเรือน

5.อ.บ้านนาเดิม ต.ท่าเรือ ต.ทรัพย์ทวี ราษฎรได้รับผลกระทบ 105 หลังคาเรือน

6. อ.พุนพิน ต.ท่าข้าม ต.ท่าสะท้อน ต.ตะปาน ต.กรูด ต.เขาหัวควาย ราษฎรได้รับผลกระทบ 385 หลังคาเรือน

แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- พื้นที่ อ.พระแสง อ.เวียงสระ และอ.เคียนซา ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีมีแนวโน้มลดลง คงมีพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำริมแม่น้ำตาปีถูกน้ำท่วม คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3-4 วัน

- พื้นที่ อ.บ้านนาสาร อ.บ้านนาเดิม และ อ.พุนพิน ระดับน้ำในแม่น้ำตาปีแนวโน้มทรงตัว เนื่องจากยังมีน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลมาเติม และน้ำทะเลหนุนสูงช่วงท้ายน้ำ คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์ แนวโน้มทรงตัว

- **สถานีวัดน้ำ X.37A** บ้านย่านดินแดง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำ 10.46 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.24 ม. (ระดับตลิ่ง 11.70 ม.) ปริมาณน้ำ 393.20 ลบ.ม./วิ (ความจุ 558.00 ลบ.ม./วิ) แนวโน้มลดลง

- **สถานีวัดน้ำ X.217** บ้านเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ระดับน้ำ 4.96 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.04 ม. (ระดับตลิ่ง 6.00 ม.) ปริมาณน้ำ 838.20 ลบ.ม./วิ (ความจุ 1,415.00 ลบ.ม./วิ) แนวโน้มลดลง

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1) นำรถแบคโฮ ขุดเปิดทางน้ำ เพื่อระบายน้ำจากคลองท่าทองไปยังคลองคราม พร้อมกำจัดวัชพืช คลองระบายน้ำ 2 ขวาคลองคราม และขุดลอกคลองคราม และกำจัดผักตบชวา ของโครงการฝายคลองท่าทอง

2) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ รวม 52 เครื่อง (บริเวณ ปตร.ท่าม่วง 2 เครื่อง ปตร.ท่าโพธิ์ 4 เครื่อง ปตร.ไชยา 2 เครื่อง คลองลำไน 4 เครื่อง สะพานข้ามแม่น้ำพุนพิน 14 เครื่อง สะพานแม่น้ำตาปี 14 เครื่อง และสะพานศรีวิชัย 12 เครื่อง)

3) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 14 เครื่อง (อ.เกาะสมุย จำนวน 9 เครื่อง ถนนสาย 4008 เทศบาลเมืองท่าข้าม 1 เครื่อง ปตร.ท่าโพธิ์ 2 เครื่อง และ ปตร.ไชยา 2 เครื่อง)

4) โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำพื้นทีและติดตามสถานการณ์พร้อมรายงานตลอดเวลา และเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่ส่งผลต่อพื้นที่ตอนล่าง พร้อมรายงานการแจ้งเตือนให้กับหน่วยงานในพื้นที่และจังหวัดทราบ

2. จังหวัดนครศรีธรรมราช

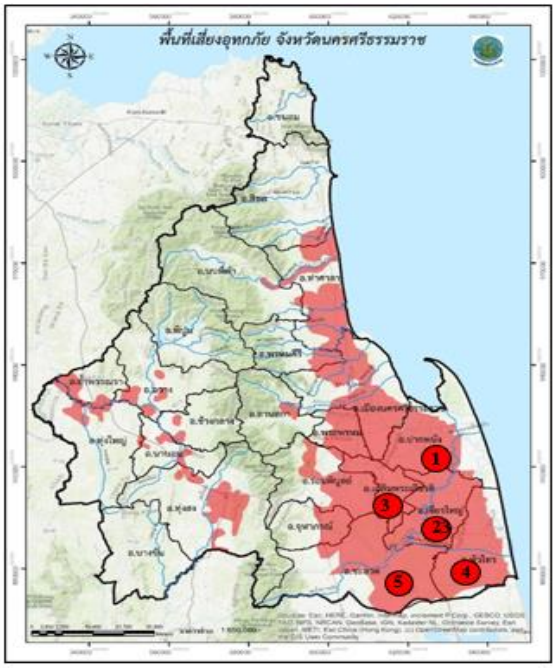

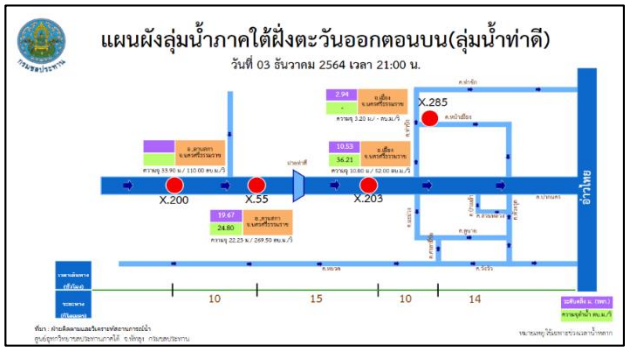

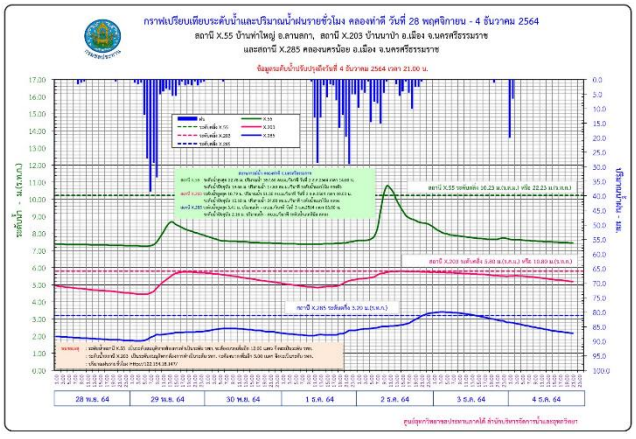

สาเหตุ เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจาก หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 1-2 ธ.ค.64 วัดได้ 273.8 มม. ที่ สถานีนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ส่งผลให้ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วม 5 อำเภอ ดังนี้

- อ.เมือง ต.ท่าเรือ ระดับน้ำลดลง **สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว**

1.อ.ปากพนัง ต.คลองน้อย ต.เกาะทวด ต.หูล่อง ต.บางตะพง ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ต.บ้านใหม่ น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 15-20 ซม. แนวโน้มทรงตัว

2.อ.เชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก ต.บ้านกลาง ต.บ้านเนิน ต.บ้านกลาง ต.ไสหมาก น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 5-10 ซม. แนวโน้มทรงตัว

3.อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ดอนตรอ ต.เชียรเขา ต.ทางพูน ต.สวนหลวง น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรประมาณ 10-15 ซม. แนวโน้มทรงตัว

4.อ.หัวไทร ต.แหลม ต.ควนชะลิก ต.เขาพังไกร ต.หัวไทร แนวโน้มลดลง

5.อ.ชะอวด ต.เขาพระทอง ต.ท่าเสม็ด ต.ท่าประจะ ต.เคร็ง อ.ชะอวด พื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังและระดับน้ำเริ่มลดลง แนวโน้มลดลง

แนวโน้มและการคาดการณ์ (06.00 น.)

- พื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ปากพนัง และ อ.เชียรใหญ่ แนวโน้มปริมาณน้ำทรงตัว อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำออกทางประตูระบายน้ำในพื้นที่ โดยใช้เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ช่วยเร่งการระบาย คาดว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์
- พื้นที่ อ.ชะอวด และ อ.หัวไทร ระดับน้ำในพื้นที่ลดลง คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 สัปดาห์
- พื้นที่ อ.เมือง ยังคงมีน้ำท่วมขัง ใน ต.ท่าเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ คาดว่าจะเข้าสู่ปกติ 1-2 วัน
- **สถานีวัดน้ำ X.203** บ้านนาป่า อ.เมือง ระดับน้ำ 9.13 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.67 ม. (ระดับตลิ่ง 10.80 ม.) ปริมาณน้ำ 8.80 ลบ.ม./วิ (ความจุ 52.00 ลบ.ม./วิ) แนวโน้มลดลง
- **สถานีวัดน้ำ X.285** สนามหน้าเมือง อ.เมือง ระดับน้ำ 1.47 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.73 ม. (ระดับตลิ่ง 3.20 ม.) แนวโน้มลดลง

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการนครศรีธรรมราช ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ติดตั้งในพื้นที่ พร้อมเปิด-ปิด ประตูระบายน้ำ ตามจังหวะการขึ้นลงของน้ำทะเล สำหรับเครื่องจักร-เครื่องมือ ที่ติดตั้งในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช รวมจำนวน 94 หน่วย รายละเอียดดังนี้

1) ติดตั้งสะพานเบลีย์ บริเวณสะพานบ้านวัดวอ หมู่ที่ 2 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ทดแทนสะพานเดิมที่ชำรุดช่วงเกิดอุทกภัย ความยาวประมาณ 55 ม.

2) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 52 เครื่อง ที่บริเวณ อ.ทุ่งใหญ่ 3 เครื่อง อ.ท่าศาลา 5 เครื่อง อ.ทุ่งสง 2 เครื่อง อ.เมือง 12 เครื่อง อ.ปากพนัง 27 เครื่อง อ.เชียรใหญ่ 2 เครื่อง และ อ.ชะอวด 1 เครื่อง

3) ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 46 เครื่อง ที่บริเวณ อ.เมือง 20 เครื่อง อ.ปากพนัง 24 เครื่อง และ ปตร.เชียรใหญ่ 2 เครื่อง

4) ติดตั้งเครื่อง Hydroflow 7 เครื่อง ที่บริเวณ อ.ปากพนัง 7 เครื่อง