




## สรุปลสถานการณ์อุทกภัย

ประจำวันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น.

พื้นที่ประสบอุทกภัย จากอิทธิพลพายุและร่องมรสุม ประกอบด้วย

- อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม ทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย และหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน (วันที่ 25-29 ส.ค.64)
- อิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรง (วันที่ 8-11 ก.ย.64)
- อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) มีผลกระทบบริเวณภาค และตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก (ตั้งแต่ 11-13 ก.ย.64)

**ส่งผลทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัยรวม 29 จังหวัด** เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 16 จังหวัด คือ **จังหวัดลำพูน ลำปาง พิจิตร ตาก แพร่ ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา ตรด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี เพชรบูรณ์ ระนอง พังงา ตรัง และ นครศรีธรรมราช และสมุทรปราการ** ปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ **จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชัยภูมิ ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา**

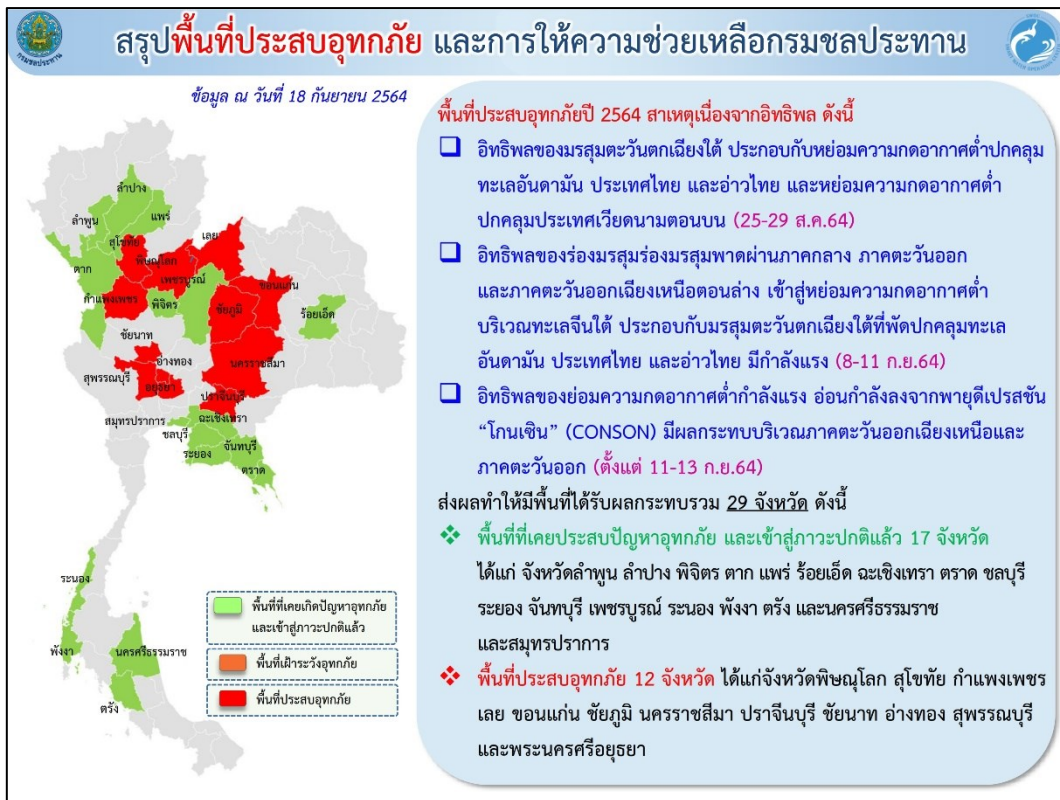

## สถานการณ์อุทกภัย

### 1. จังหวัดพิษณุโลก

สาเหตุ จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน ปริมาณน้ำฝนที่อำเภอบางระกำ วัดได้ 26.80 มม. (ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 07.00 น.) ทำให้เกิดผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ


สถานการณ์ปัจจุบัน มีน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร 1 อำเภอ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวนพื้นที่กว่า 600 ไร่

#### แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำยังคงท่วมขังในพื้นที่การเกษตรของราษฎร คาดว่าภายใน 7-10 วัน ถ้าไม่มีฝนตกเพิ่ม จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

#### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานพิษณุโลก และส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรของราษฎร และผลักดันน้ำเข้าสู่แก้มลิงบึงตะแคง ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

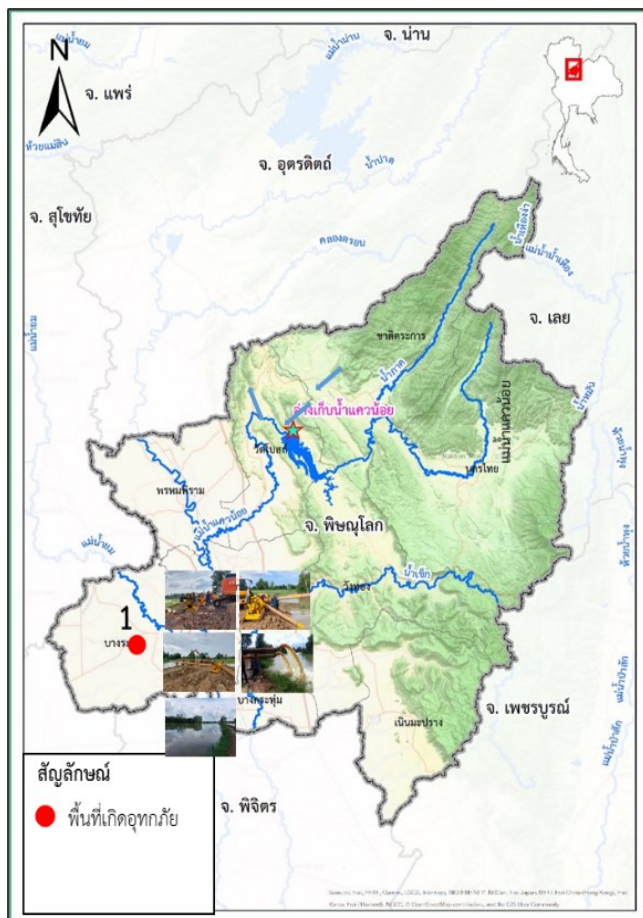

## 2. จังหวัดสุโขทัย

สาเหตุ จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นมานั้น พื้นที่ในเขตจังหวัดสุโขทัย ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 8 -17 กันยายน 2564

### สถานการณ์ปัจจุบัน

- **จุดที่ 1 และจุดที่ 2 อ่างเก็บน้ำแม่มอก และลำแม่มอก (เวลา 08.00 น.)**

มีความจุที่ระดับเก็บกัก 110 ล้าน ลบ.ม. (ที่ระดับ +129 ม.รทก.) และมีความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 131.000 ล้าน ลบ.ม. (ที่ระดับ +130.500 ม.รทก.) ปัจจุบันมีน้ำ 118.26 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 108 ล้นอาคารระบายน้ำล้นระดับล้น Spillway สูง 0.59 ม. อัตราน้ำไหลผ่าน 91.730 ลบ.ม./วินาที มีการระบายน้ำผ่านทางท่อ Outlet อัตรา 0.276 ลบ.ม./วินาที ท่อ RMC อัตรา 1.710 ลบ.ม./วินาที ท่อ LMC อัตรา 1.710 ลบ.ม./วินาที รวมเป็นปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่มอก อัตรา 95.426 ลบ.ม./วินาที พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ต.กลางดง ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.ไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล และ ต.ท่าวิเศษ

- **จุดที่ 3 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทองคำย (เวลา 08.00 น.)**

มีความจุที่ระดับเก็บกัก 13.000 ล้าน ลบ.ม. (ที่ระดับ +152.50 ม.รทก.) และมีความจุที่ระดับน้ำสูงสุด 20.000 ล้าน ลบ.ม. (ที่ระดับ +153.85) ปัจจุบันมีระดับน้ำ 12.423 ล้าน ลบ.ม. (ที่ระดับ +152.310 ม.รทก.) คิดเป็นร้อยละ 96 มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 16.00 น. 1 เซนติเมตร คงเหลืออีก 19 เซนติเมตร น้ำจะล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) ปัจจุบันงดการระบายน้ำผ่าน River Outlet เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในลำคลองแม่รำพันไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่

- **จุดที่ 4 และ จุดที่ 5 ทุ่งปากพระ ต.ปากพระ และทุ่งยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย**

เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ปัจจุบันมีน้ำเข้าพื้นที่ 57,500 ไร่ คิดเป็นปริมาตรน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 43.96 ล้านลบ.ม. และสามารถรองรับน้ำได้อีก ประมาณ 28.84 ล้าน ลบ.ม.

### แนวโน้มและการคาดการณ์

1. อ่างเก็บน้ำแม่มอก ปริมาณน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้น มีระดับลดลง และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี Y26 (ห้วยแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง) มีระดับน้ำลดลง ณ เวลา 06.00 น. วัดได้ 4.01 เมตร ปริมาณน้ำ 91.02 ลบ.ม./วินาที และเวลา 08.00 น. วัดได้ 3.84 เมตร ปริมาณน้ำ 81.16 ลบ.ม./วินาที

2. พื้นที่ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำล้น Spillway และปริมาณฝนที่ตก ในพื้นที่มีดังนี้

เขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม พื้นที่ ต.กลางดง ต.ทุ่งเสลี่ยม ต.ไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต.บ้านใหม่ชัยมงคล ต.ท่าวิเศษ

เขตอำเภอสวรรคโลก พื้นที่ ต.เมืองบางขลัง

เขตอำเภอศรีสำโรง พื้นที่ ต.บ้านไร่ ต.บ้านชาน ต.หนองกลับ ต.ทับผึ้ง

เขตอำเภอเมือง พื้นที่ ต.วังทองแดง ต.บ้านกล้วย ต.ปากพระ

ปัจจุบันลำน้ำแม่มอกมีระดับน้ำลดลง หากไม่มีฝนตกในพื้นที่ สถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 3 วัน

3. อ่างเก็บน้ำแม่กองค่าย ระดับน้ำเริ่มทรงตัว แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาก ควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ถ้ามีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้น (Spillway) พื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ คือ ต.ตลิ่งชัน ต.วังลึก ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่านลานหอย

4. ทุ่งปากพระ และทุ่งยางซ้าย คาดว่าจะมีปริมาณน้ำในทุ่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำจากแก้มลิง ทุ่งทะเลหลวงและคลองแม่รำพัน มีแนวโน้มไหลลงมาเพิ่มกับแม่น้ำยม

#### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

- โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ดำเนินการดังนี้

1. ได้ส่งเจ้าหน้าที่และรถแบ็คโฮ ช่วยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ บริเวณด้านหน้าอาคารชลประทาน ที่อยู่ในน้ำแม่มอก 3 แห่ง คือ ทรบ.ชัยมงคล ฝ่ายมะโกมาลัย และ สะพานบ้านท่าวิเศษ

2. สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8" จำนวน 3 เครื่อง สูบน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย ในเขต ต.ป่ากุ่มเกาะ ต.ในเมือง ต.คลองยาง อำเภอสวรรคโลก

- การบริหารจัดการน้ำแม่ข่าย และอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

1. ปริมาณน้ำ Y14A อ.ศรีสำราญ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 159.20 ลบ.ม./วินาที

2. ปตร.แม่ข่าย (บ้านหาดสะพานจันทร์)

2.1 ฝันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายผ่าน ปตร.คลองหกบาท ในอัตรา 95.11 ลบ.ม./วินาที ลงสู่คลอง ยม-น่าน อัตรา 83.92 ลบ.ม./วินาที และแม่ข่ายสายเก่า อัตรา 11.19 ลบ.ม./วินาที และระบายลงสู่ แม่ข่ายสายหลัก 44.83 ลบ.ม./วินาที เพื่อควบคุมให้แม่ข่ายสายหลักมีระดับต่ำ เพื่อให้ปริมาณน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่มอก ฝั่งขวาจากแม่ข่าย ระบายลงได้

2.2 ฝันระบายน้ำเข้าคลองเชื่อมแม่ข่าย ผ่านคลองต้นซ้อ และคลองบ้านหลุม รวม 40 ลบ.ม./วินาที

2.3 ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย ลดการระบายน้ำไปยังด้านท้าย เพื่อให้ น้ำจากทุ่งทะเลหลวง และ คลองแม่รำพัน สามารถระบายลงสู่แม่ข่ายได้

3. อ่างเก็บน้ำแม่มอก

มีปริมาณน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้น Spillway สูง 0.59 ม. คิดเป็นปริมาณน้ำไหลผ่าน 91.730 ลบ.ม./วินาที มีการระบายน้ำผ่านทางท่อ Outlet อัตรา 0.276 ลบ.ม./วินาที ท่อ RMC อัตรา 1.710 ลบ.ม./วินาที ท่อ LMC อัตรา 1.710 ลบ.ม./วินาที รวมเป็นปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำแม่มอก อัตรา 95.426 ลบ.ม./วินาที

3.1 เร่งระบายน้ำในลำแม่มอก เขตอำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยทำการยกบานท่อบายน้ำในอัตราสูงสุด จำนวน 3 แห่ง คือ ท่อบายน้ำเหมืองนา ท่อบายท่าไม้แดง ท่อบายน้ำชัยมงคล ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะ ไหลอำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง และอำเภอเมืองสุโขทัย และระบายลงสู่แม่ข่ายที่ ทุ่งปากพระ อ.เมือง จ.สุโขทัย

3.2 ทำการพร่องน้ำจากแก้มลิงวังทองแดง และแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย โดยระบายน้ำ เข้าพื้นที่ลุ่มต่ำ จำนวน 2 แห่ง คือ ทุ่งปากพระ และทุ่งยางซ้าย ส่วนที่เหลือระบายสู่แม่ข่ายสายหลักผ่านฝายยาง บ้านกง และ ปตร.บ้านวังสะตือ เป็นลำดับต่อไป


3.3 ปริมาณน้ำในคลองแม่รำพัน จากอำเภอบ้านด่านลานหอย จะไหลลงมาบรรจบกับคลองระบายน้ำ ด้านท้ายแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ส่วนหนึ่งระบายน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระ และส่วนหนึ่งไหลลงแม่ข่ายต่อไป



3.4 พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระ ต.ปากพระ และทุ่งยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย เป็นพื้นที่รองรับน้ำ ปัจจุบันมีน้ำเข้าพื้นที่ 57,500 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ 43.96 ล้านลบ.ม. และสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 28.84 ล้าน ลบ.ม.

4. อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ทองคำ หากปริมาณน้ำในคลองแม่รำพันมีระดับน้ำลดลง เข้าสู่ภาวะปกติ โครงการฯ จะดำเนินการระบายน้ำผ่าน River Outlet เพื่อลดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายทั้งนี้เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำแล้ว

5. เบื้องต้น โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่อุทกภัยและเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที ทั้งนี้โครงการชลประทานสุโขทัย ได้ทำการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแม่อก ให้จังหวัดสุโขทัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะ ตั้งแต่วันที่ 11 -18 กันยายน 2564 รวม 17 ฉบับ และอ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 ฉบับ

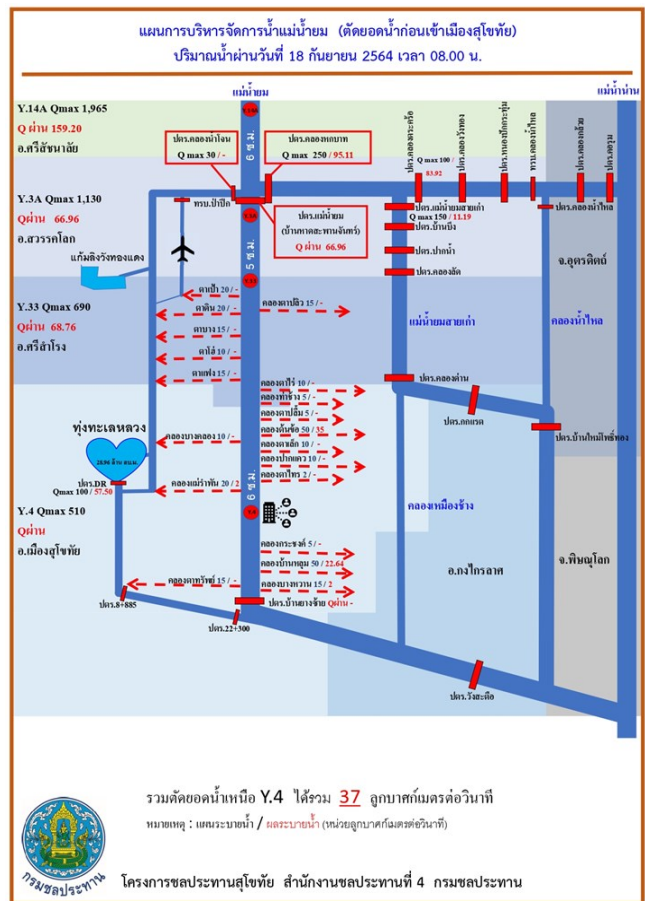

### 3. จังหวัดกำแพงเพชร

สาเหตุ อธิปไตยจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ปริมาณฝนสถานีวัดน้ำฝน กรมอุตุนิยมวิทยาอำเภอเมืองกำแพงเพชร สะสมตั้งแต่วันที่ 10-15 ก.ย.64 วัดได้ 36.4 มิลลิเมตร

**สถานการณ์ปัจจุบัน** เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ประกอบด้วย

ในพื้นที่โครงการชลประทานกำแพงเพชร (จำนวน 3 จุด) ได้แก่

1. พื้นที่บ้านถนนงาม หมู่ 1 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จำนวน 30 หลังคาเรือน และถนน หมู่ 10 ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร จำนวนพื้นที่การเกษตร 300 ไร่ ปัจจุบัน ระดับน้ำลดลงเล็กน้อย

2. พื้นที่บ้านคลองแม่ระกา หมู่ 2 และบ้านคลองสงกรานต์ หมู่ 10 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ปัจจุบัน ระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.ทางหลวงหมายเลข 101 กำแพงเพชร-สุโขทัย ช่วง กม.ที่ 29+000 ถึง กม.ที่ 30+000 และพื้นที่เขตเทศบาลตำบลพรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ปัจจุบัน ระดับน้ำทรงตัว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง (จำนวน 5 จุด) ได้แก่

1. พื้นที่บ้านวังพาน หมู่ 4 ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

2. พื้นที่บ้านเขานางทอง หมู่ 17 ต.เขาคีรีส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

3. หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

4. หมู่ 4 หมู่ 8 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

5. หมู่ 1 หมู่ 4 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว (จำนวน 5 จุด) ได้แก่

1.พื้นที่หมู่บ้านทุ่งทราย หมู่ 1,10 ,13 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่การเกษตร 4,000 ไร่

2.พื้นที่หมู่ 2 หมู่ 5 และหมู่ 9 ตำบลถาวร อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่การเกษตร 1,500 ไร่

3.พื้นที่หมู่ 1 หมู่ 13 และหมู่ 19 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่

4.พื้นที่หมู่ 1 หมู่ 3และหมู่ 9 ตำบลตงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พื้นที่การเกษตร 1,300 ไร่

5.พื้นที่ตำบลหนองโสน ตำบลเนินปอ ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่

**แนวโน้มและการคาดการณ์ (เวลา 17.00 น.)**

สถานีวัดน้ำ P.7A อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ระดับน้ำ 2.40 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -2.94 ม. (ระดับตลิ่ง 5.34 ม.) ปริมาณน้ำ 750.40 ลบ.ม./วิ (ความจุ 3,000 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

**การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่**

โครงการชลประทานกำแพงเพชร ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อุทกภัยและเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อมให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงที และได้มี

ประสานกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและราษฎร ได้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆ เพื่อให้ความสามารถในการระบายน้ำเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ



#### 4. จังหวัดเลย

##### สาเหตุ

**จุดที่ 1** เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั่วทั้งอำเภอด้านซ้ายเมื่อวันที่ 8-10 ก.ย.2564 ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำหมัน ไหลผ่านเขตชุมชนด้านซ้ายและพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ 2 ฝั่งลำน้ำ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ก่อนที่ลำน้ำหมันจะไหลลงสู่ลำน้ำเหือง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ ได้แก่ บ้านนาพุ่ม บ้านหนามแท่ง บ้านน่าน้ำท่วม บ้านนาหอ บ้านนาเวียง อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลย

**จุดที่ 2** ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฯ ฉบับที่ 1 (125/2564) ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรื่อง พายุโซนร้อน "โกนเซิน" จะทำให้มีปริมาณน้ำฝนมากขึ้นในจังหวัดเลย วันที่ 15 ก.ย.64 เวลา 08.00 น. ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง

**จุดที่ 3** วันที่ 11-16 กันยายน 2564 เกิดฝนตกหนักทั่วทั้งบริเวณ อำเภอเมืองเลยและพื้นที่อำเภอรอบๆ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเลยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ ในตัวอำเภอเมืองเลย ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย บ้านนาบอน บ้านก้างปลา ชุมชนเกาะไ้ตาย(ตลาดเช้าเมืองเลย) สนามกีฬากลาง วัดทับมิ่งขวัญ

**จุดที่ 4** คืนวันที่ 16-17 กันยายน 2564 เวลา 22.00 น.เกิดฝนตกหนักทั่วทั้งบริเวณ อำเภอเมืองเลยและพื้นที่อำเภอรอบๆ ทำให้ระดับน้ำในลำห้วยน้ำหมานตอนบนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม บ้านกกทอง หมู่ 4 ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 50 ครัวเรือน และส่งผลต่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานเพิ่มขึ้น ล้นสันสปิลเวย์ 0.62 เมตร จากนั้น เวลา 07.00 น. วันที่ 17 ก.ย.64 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำฯ บริเวณบ้านโป่งเปี้ย บ้านห้วยลงไข พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย ประมาณ 1,000 ไร่

##### สถานการณ์ปัจจุบัน

**จุดที่ 1** อำเภอด้านซ้าย จังหวัดเลยสถานการณ์ ปัจจุบันระดับน้ำในลำน้ำหมันภายในตัวอำเภอด้านซ้ายลดระดับลงประมาณ 1.00-2.00 ม. ภาพโดยรวมน้ำอยู่ในลำน้ำและใกล้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ช่วงปลายน้ำ

(บ้านปากหมัน) ก่อนไหลลงน้ำเหือง ระดับน้ำลดลง 1.60 ม. และยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังมีฝนตกเป็นช่วงๆ

**จุดที่ 2** 1) บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนสว่าง - ปากปวน ระหว่าง กม.329+725 - กม.329+950 ด้านซ้ายทาง ชั้นทาง ชั้นที่ 1 สีช่องจราจร บ้านป่าเป่า ต.ปากปวน จ.เลย ปริมาณลดลงสามารถสัญจรได้ปกติ

2) บริเวณหน้าสามแยกยังมีน้ำท่วมขัง รอการระบาย รถใหญ่สามารถสัญจรได้

3) ปก. ได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกไปยังแม่น้ำเลย ทำให้หน้าที่ท่วมขังบริเวณหน้าศาลเจ้าวังสะพุง ระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 5 ซม. และน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนบ้านนาอิลีศรีระดับน้ำลดลงเหลือประมาณ 5 ซม.

**จุดที่ 3** ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเลยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ชั่วโมงละ 1 เซนติเมตร

**จุดที่ 4** สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำในลำห้วยน้ำหมาน ช่วง(บ้านกกทอง) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มวลน้ำกำลังไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร บ้านโป่งเปี้ยและบ้านห้วยวงไซ ต.น้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

**แนวโน้มและการคาดการณ์ (เวลา 17.00 น.)**

**จุดที่ 1** ระดับน้ำในลำน้ำหมันลดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง และน้ำที่ท่วมพื้นที่การเกษตรค่อย ๆ ไหลลงรวมกันในลำน้ำอย่างช้าๆ คาดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หากยังไม่มีฝนตกในพื้นที่

**จุดที่ 2** ขนาดน้ำฝ่นหยุดตกแล้ว คาดว่าน้ำจะลดลงเรื่อย ๆ

**จุดที่ 3** แนวโน้มคาดการณ์ว่าระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อย ๆ หากไม่มีฝนตกลงมา

**จุดที่ 4** แนวโน้มคาดการณ์ว่าระดับน้ำจะลดลงต่อเนื่องอย่างช้าๆ หากไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่ดังกล่าว

- สถานีวัดน้ำ E.29A (แม่น้ำพอง) บ้านผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย ระดับน้ำ 3.87 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -4.53 ม. (ระดับตลิ่ง 9.00 ม.) ปริมาณน้ำ 28.32 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 356.30 ลบ.ม./วินาที) **มีแนวโน้มลดลง**

- สถานีวัดน้ำ Kh.61 (แม่น้ำเลย) บ้านแก่งบง อ.ภูหลวง จ.เลย ระดับน้ำ 2.78 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -5.72 ม. (ระดับตลิ่ง 8.50 ม.) ปริมาณน้ำ 58.22 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 396.00 ลบ.ม./วินาที) **มีแนวโน้มลดลง**



- สถานีวัดน้ำ Kh.28A (แม่น้ำเลย) บ้านนาหลัก อ.วังสะพุง จ.เลย ระดับน้ำ 4.64 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -4.36 ม. (ระดับตลิ่ง 9.00 ม.) ปริมาณน้ำ 154.81 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 680.00 ลบ.ม./วินาที) **มีแนวโน้มลดลง**

- สถานีวัดน้ำ Kh.58A (แม่น้ำเลย) บ้านปากเลย อ.เมือง จ.เลย ระดับน้ำ 8.20 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.80 ม. (ระดับตลิ่ง 9.00 ม.) ปริมาณน้ำ 460.89 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 628.00 ลบ.ม./วินาที) **มีแนวโน้มลดลง**

**การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ (อำเภอด่านซ้าย)**

โครงการชลประทานเลย ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำหมัน 10 เครื่อง แบ่งเป็นบ้านนาหอ 4 เครื่อง บ้านกกแหนเก่า 2 เครื่อง และบ้านปากหมัน 4 เครื่อง พร้อมทั้งประสานงานกับผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อให้การช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด



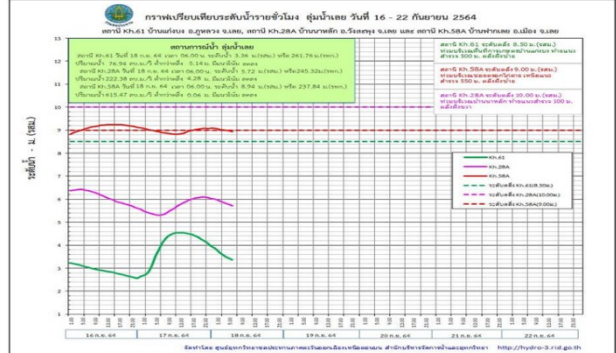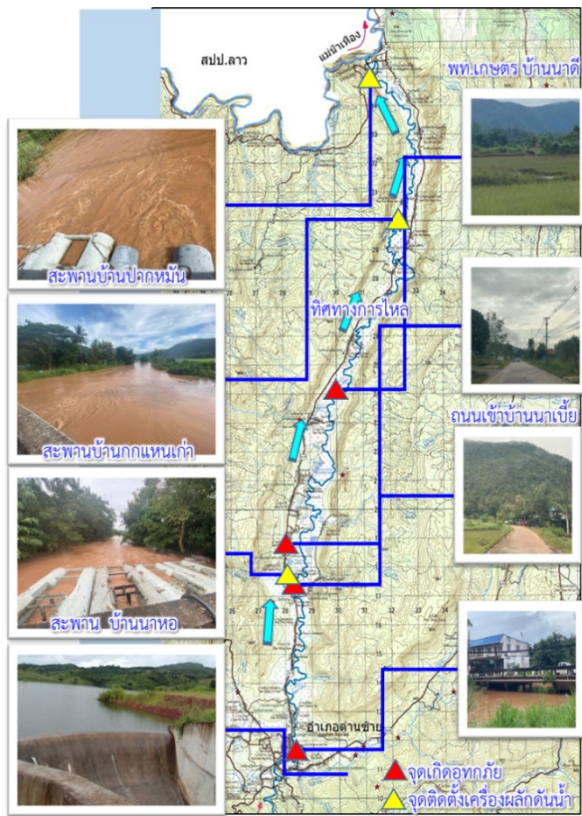

## 5. จังหวัดขอนแก่น (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชียง)

สาเหตุ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ยอดความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงหนักในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชียง ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.64 ทำให้มีน้ำหลากจากเทือกเขาในพื้นที่ อ.ภูผาม่าน เข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ

### สถานการณ์ปัจจุบัน

มีพื้นที่น้ำท่วม 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ชุมแพ 2 จุดดังนี้ (ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร) ดังนี้

1. บ้านสนามบิน ตำบลโนนสะอาด ระดับน้ำท่วม 0.60 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 50 ไร่
2. บ้านท่าเตือ ตำบลไชยสอ ระดับน้ำท่วม 1.00 เมตร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 300 ไร่



### แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยังคงมีฝนตกด้านเหนือน้ำ การระบายน้ำของ ปตร.น้ำเชียง (ชุมแพ) และ ปตร.หนองเรือ เปิดบานผันน้ำ คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 25 ก.ย.64 หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม

- สถานีวัดน้ำ E.85 บ้านโนนหัน อ.ชุมแพ จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 5.24 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -0.02 ม. (ระดับตลิ่ง 5.26 ม.) ปริมาณน้ำ 24.18 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 25.00 ลบ.ม./วินาที) มีแนวโน้มทรงตัว

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชียง มอบหมายเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีการแจ้งเตือนการระบายน้ำในพื้นที่ และได้เปิดบานผันน้ำ เพื่อเพิ่มการระบายน้ำจาก ปตร.น้ำเชียง และ ปตร.หนองเรือ จะทำให้ระดับน้ำลดลงในอีก 3 วันข้างหน้า หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม

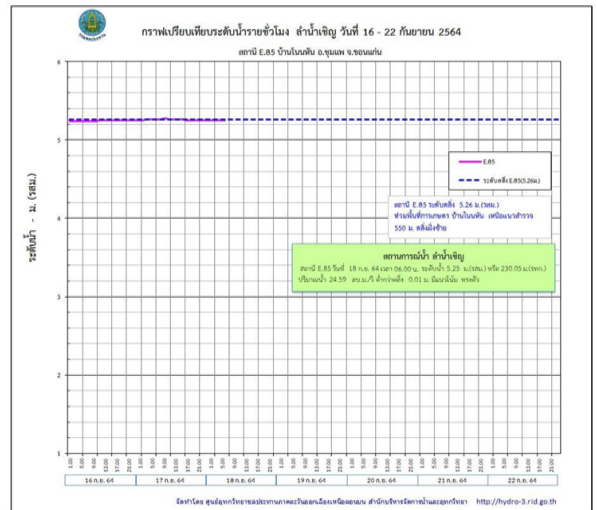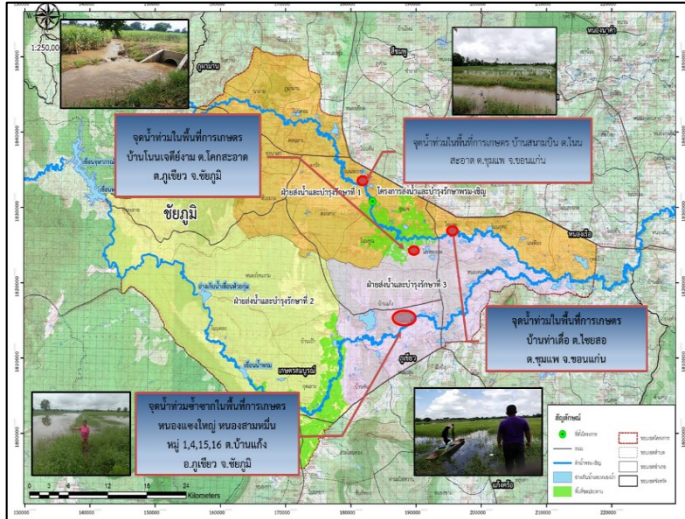

## 6. จังหวัดชัยภูมิ

### โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ

สาเหตุ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ยอดความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ

สถานการณ์ปัจจุบัน บริเวณอาคารอัดน้ำด้านท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 23+007 บ้านโนนเจดีย์งาม ตำบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ระดับน้ำท่วม 0.50 เมตรรวมพื้นที่ผลกระทบอุทกภัย จำนวน 70 ไร่ น้ำไม่ท่วมยอดข้าว ไม่มีผลกระทบการเกษตร 2) บริเวณหมู่ 1,4,15,16 ตำบลบ้านแก้ง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีระดับน้ำท่วม 0.60-1.00 เมตร รวมพื้นที่ผลกระทบอุทกภัย จำนวน 800 ไร่ น้ำไม่ท่วมยอดข้าว ไม่มีผลกระทบการเกษตร

แนวโน้มและการคาดการณ์ ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลำน้ำมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากยังคงมีฝนตกด้านเหนือน้ำ การระบายน้ำของ ปตร.น้ำเชิญ (ชุมแพ) และ ปตร.หนองเรือ เปิดบานพ้้นน้ำ คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในวันที่ 25 ก.ย.64 หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม

การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ มอบหมายเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีการแจ้งเตือนการระบายน้ำในพื้นที่ และได้เปิดบานพ้้นน้ำ เพื่อเพิ่มการระบายน้ำจาก ปตร.น้ำเชิญ และ ปตร.หนองเรือ จะทำให้ระดับน้ำลดลงไปอีก 3 วันข้างหน้า หากไม่มีฝนในพื้นที่เพิ่มเติม



## โครงการชลประทานชัยภูมิ


สาเหตุ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอกับอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) เกิดขึ้น ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ

สถานการณ์ปัจจุบัน มีพื้นที่น้ำท่วมขัง จำนวน 5 อำเภอ 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน ดังนี้

### อำเภอหนองบัวระเหว

1) บ้านห้วยทับนาย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสะอาด น้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งขุนเพชรเอ่อล้นไหลท่วมถนนที่ใช้สัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกได้ จำนวน 23 ครัวเรือน

2) บ้านหนองตานา หมู่ที่ 3 ตำบลโสกปลาดุก น้ำจากลำห้วยระเหวได้เอ่อล้นท่วมพื้นที่ทำการเกษตร

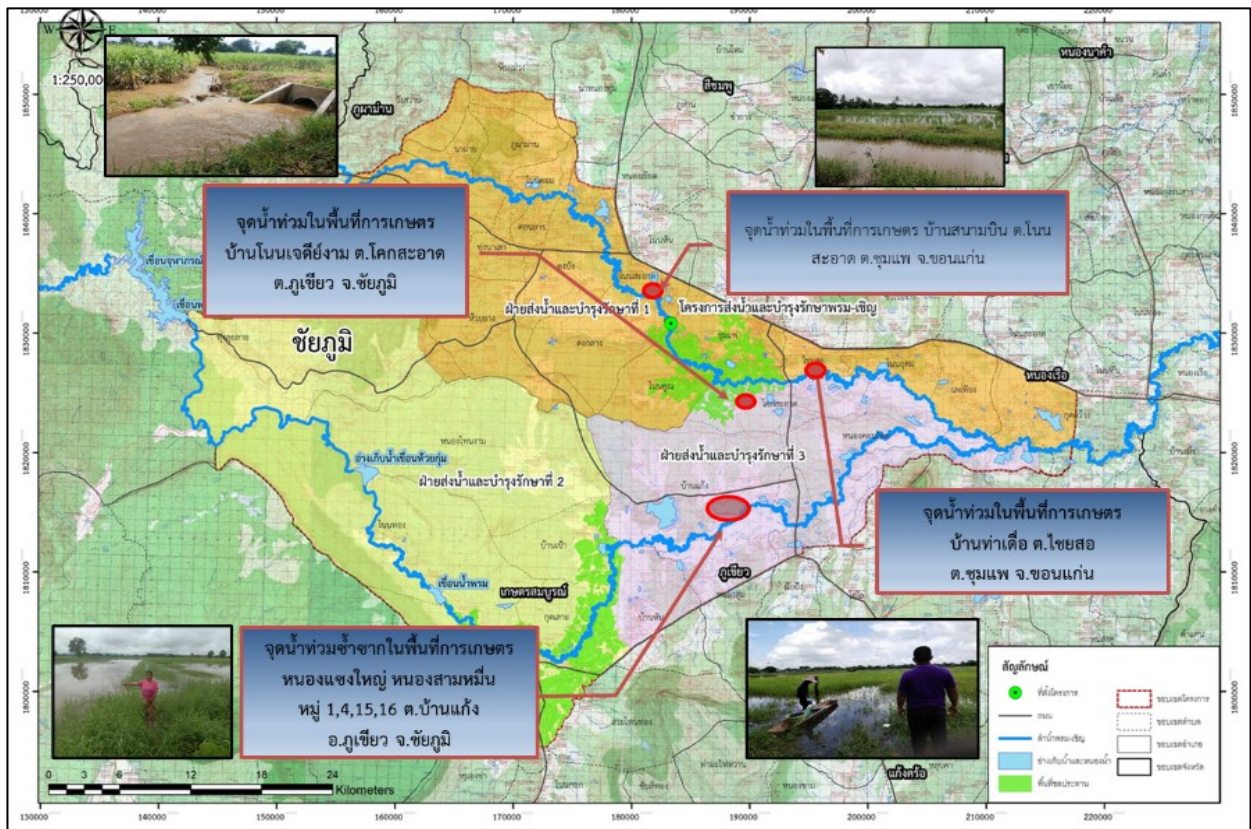

และน้ำกัดเซาะถนนที่ใช้สัญจรเกิดการชำรุดเสียหาย เป็นเหตุให้ราษฎรไม่สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้

3) บ้านห้วยยางดี หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแย้ เกิดฝนตกหนักน้ำพัดกัดเซาะถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้ราษฎรไม่สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือ

### อำเภอจัตุรัส

1) บ้านน้อยเกตุจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวใหญ่ น้ำจากลำห้วยทรายและลำคันฉู ได้ไหลเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน เป็นเหตุให้ราษฎรสัญจรผ่านไป-มาไม่สะดวก ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

- 2) บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ 16 ตำบลละหาน น้ำจากแก้มลิงบึงละหานใต้เอ่อล้นไหลเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร และบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
- 3) บ้านละหาน หมู่ที่ 2 ตำบลละหาน น้ำจากแก้มลิงบึงละหานใต้ไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.20 เมตร
- 4) บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตำบลละหาน น้ำจากแก้มลิงบึงละหานใต้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.20 เมตร
- 5) บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลส้มป่อย มวลน้ำจากลำห้วยส้มป่อยสมทบกับมวลน้ำฝายยางบุตุามีได้ไหลเอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ
- 6) บ้านบุตุามี หมู่ที่ 7 ตำบลส้มป่อย น้ำจากอ่างเก็บน้ำท่าเกวียนใต้ไหลเอ่อท่วมถนน และพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลความเสียหาย

#### อำเภอเมืองชัยภูมิ

- 1) บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค่าย มวลน้ำจากแม่น้ำชีได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 50 หลังคาเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น
- 2) วังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย น้ำจากแม่น้ำชีไหลเอ่อล้นท่วมถนน ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.15 เมตร
- 3) บ้านปึกคงคา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองนาแซง น้ำจากแม่น้ำชีไหลเอ่อล้นท่วมถนน ปัจจุบันระดับน้ำสูงประมาณ 0.20 เมตร สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ และท่วมพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับผลกระทบ
- 4) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนาแซง น้ำในลำห้วยกุดละลมและลำห้วยหลัว เอ่อท่วมถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50 เมตร และพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับผลกระทบ
- 5) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง น้ำในลำห้วยกุดละลมและลำห้วยหลัว เอ่อท่วมถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร ระดับน้ำสูงประมาณ 0.50 เมตร สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ และพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับผลกระทบ
- 6) บ้านบุงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบุงคล้า น้ำจากลำห้วยกุดแหลม เอ่อท่วมถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ และพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับผลกระทบ
- 7) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง น้ำจากลำห้วยดินแดงและลำห้วยประทาวได้เอ่อท่วมถนนทางเข้าพื้นที่ทางการเกษตร สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ และพื้นที่การเกษตรยังไม่ได้รับผลกระทบ

#### อำเภอเนินสง่า

- 1) บ้านไร่ลำชี หมู่ที่ 3 ตำบลกะฮาด น้ำจากแม่น้ำชีน้ำไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,000 ไร่ ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว
- 2) บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลกะฮาด น้ำจากแม่น้ำชีไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,100 ไร่
- 3) บ้านท่าพุทรา หมู่ที่ 2 ตำบลกะฮาด น้ำจากแม่น้ำชีไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ประมาณ 300 ไร่

#### อำเภอบ้านเขว้า





1) บ้านห้วย หมู่ที่ 8 ตำบลตลาดแร้ง น้ำจากแม่น้ำชีใต้ไหลเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มลำชี ราษฎรสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

2) บ้านห้วยเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลตลาดแร้ง น้ำจากแม่น้ำชีใต้ไหลเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน เป็นเหตุให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มลำชี ราษฎรสามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ตามปกติ

3) บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลลุ่มลำชี น้ำจากลำน้ำชีไหลเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงประมาณ 0.05–0.10 เมตร ยานพาหนะสัญจรได้ตามปกติ บ้านเรือนราษฎรไม่ได้รับผลกระทบ


4) บ้านทางเรียง หมู่ที่ 8 ตำบลลุ่มลำชี น้ำจากลำน้ำชีไหลเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงประมาณ 0.05–0.10 เมตร ยานพาหนะสัญจรได้ตามปกติ บ้านเรือนราษฎรไม่ได้รับผลกระทบ

5) บ้านท่าแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลลุ่มลำชี น้ำจากลำน้ำชีไหลเอ่อท่วมถนนในหมู่บ้าน ระดับน้ำสูงประมาณ 0.05–0.10 เมตร ยานพาหนะสัญจรได้ตามปกติ บ้านเรือนราษฎรไม่ได้รับผลกระทบ

**แนวโน้มและการคาดการณ์** คาดว่าถ้าไม่มีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำมีแนวโน้มทรงตัว

**การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่**

โครงการชลประทานชัยภูมิ ทำหนังสือแจ้งเตือนผ่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎร ที่อยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำชี ได้แก่ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอเนินสง่า ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

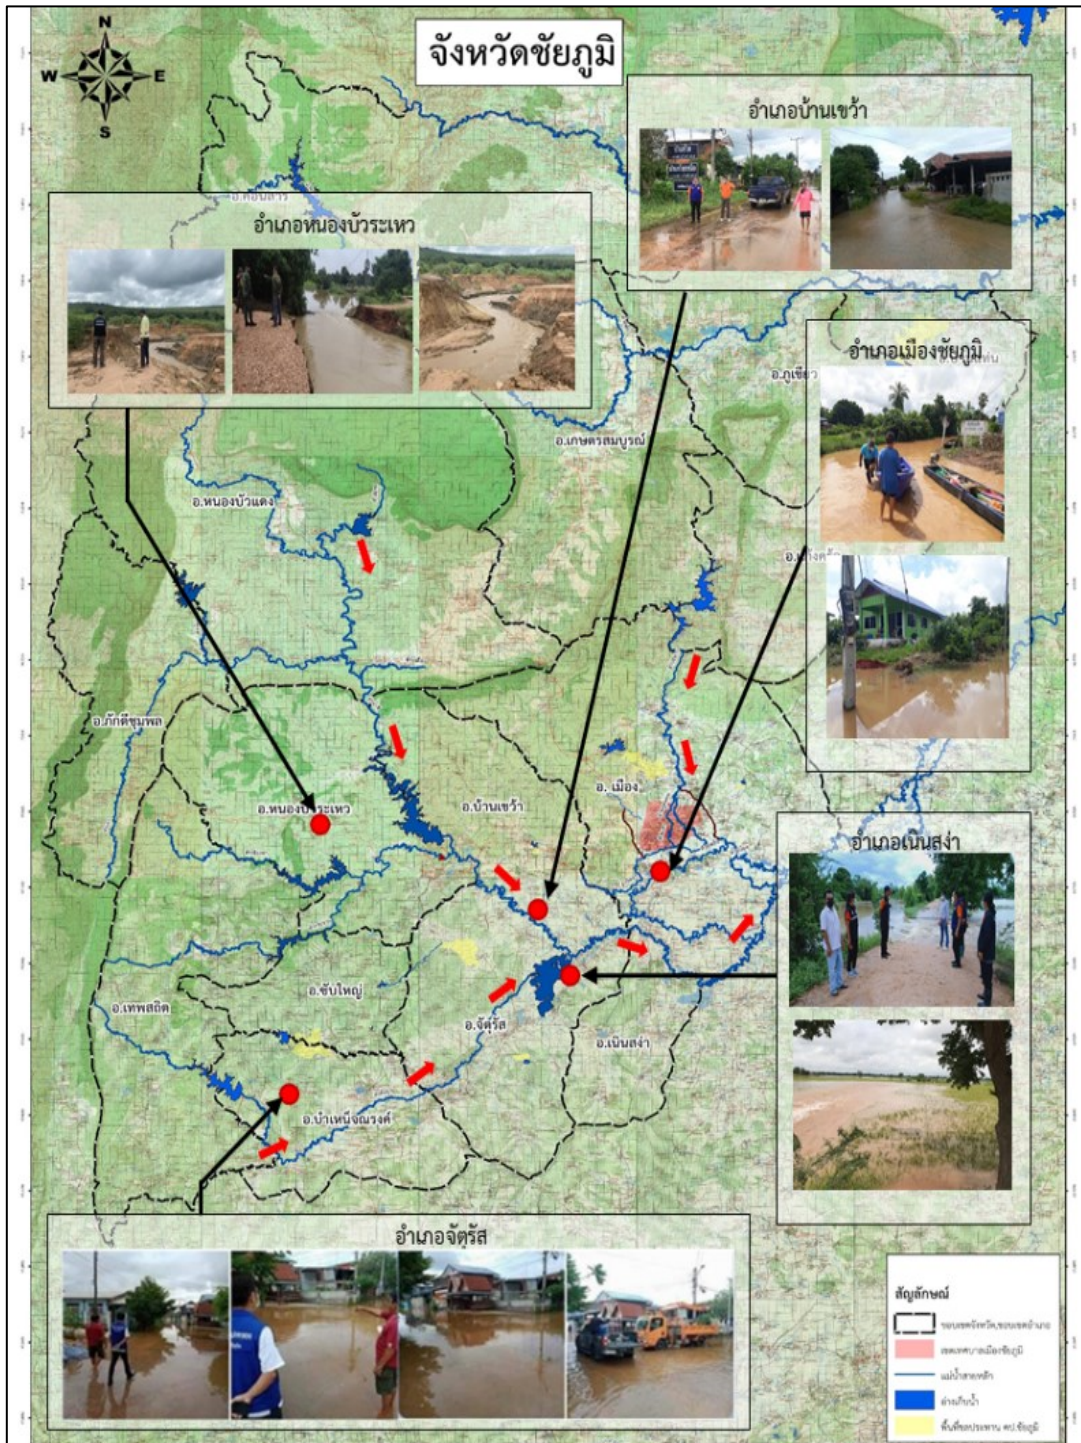



## โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน

**สาเหตุ** เนื่องจากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับอิทธิพลพายุโซนร้อนโกนเซิน (CONSON) ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ

**สถานการณ์ปัจจุบัน** จากปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บางจุดของแม่น้ำในพื้นที่เขต อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นเกือบถึงขอบตลิ่ง สถานี E.5 บ.โนนเปือย อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ และสูงกว่าตลิ่งในช่วง สถานี E.23



### แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ E.5 บ้านโนนเปือย อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 10.47 ม.รสม. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.03 ม. (ระดับตลิ่ง 11.50 ม.) ปริมาณน้ำ 301.38 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 528.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มทรงตัว**

- สถานีวัดน้ำ E.23 บ้านค่าน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระดับน้ำ 9.23 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.23 ม.** (ระดับตลิ่ง 9.00 ม.) ปริมาณน้ำ 361.31 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 265.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มทรงตัว**

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน ประกาศเตือนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ และได้ประสานส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 6 จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ

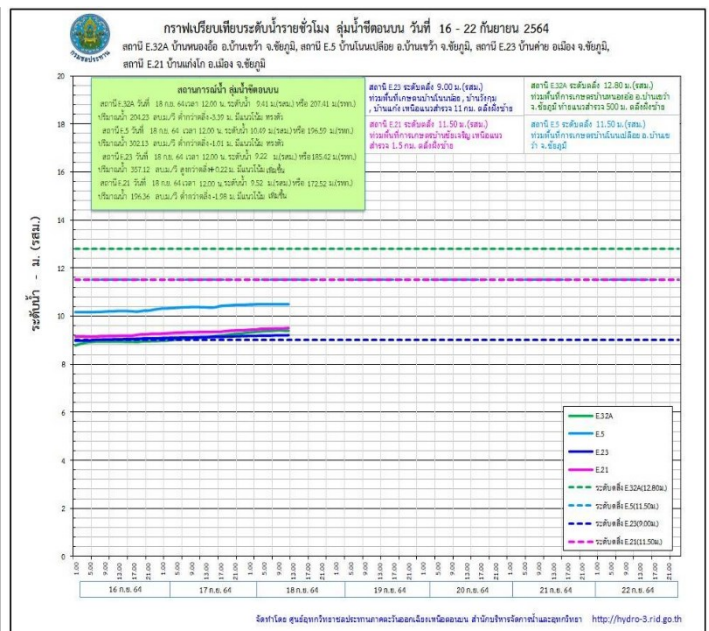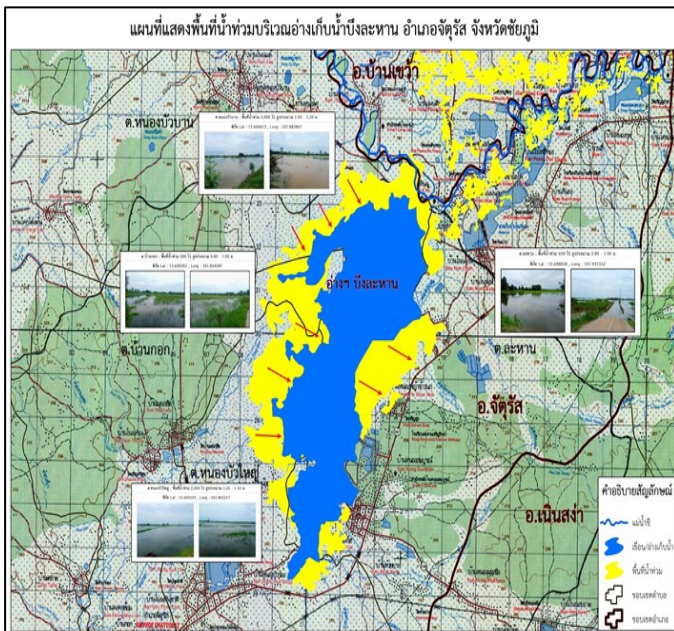

## 7. จังหวัดนครราชสีมา

### ลุ่มน้ำลำเชียงไกร

สาเหตุ เนื่องด้วย สถานการณ์ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ซึ่งครอบคลุมเขตพื้นที่อำเภอด้านขุนทด อำเภอพระทองคำ อำเภอโนนไทยและอำเภอโนนสูง ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำปริมาณมาก ไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

#### สถานการณ์ปัจจุบัน

1. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) อำเภอด้านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 8.88 ล้านลูกบาศก์เมตร (105.71%) ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.229 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำลงลำน้ำเดิมและทางระบายน้ำสิ้นรวม 14.016 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่า (Side Flow) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลสระจรจะเข้อำเภอด้านขุนทด

2. อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 35.86 ล้านลูกบาศก์เมตร (129.46%) ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 0.16 เมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1.876 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำ 20.576 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ หมู่ที่ 8 ตำบลจันอัด ชุมชนสวนผัก เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง และหมู่ที่ 2,4,5,8,9 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด้านขุนทด (ซึ่งเป็นพื้นที่เหนืออ่างฯ)

#### แนวโน้มและการคาดการณ์

หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติม ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำจะลดลง และพื้นที่ท้ายอ่างฯ ที่ได้รับผลกระทบก็จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7-14 วัน

#### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบายน้ำให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ รับทราบสถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักร-เครื่องมือ เผชิญเหตุรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบ้านโนนหัวนา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 2 ชุมชนบ้านบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งกัลกน้ำเพิ่มอัตราการระบายออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง (ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.64)

ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โดยศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทาน นครราชสีมา บริการจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด Upper Rule Curve การระบายน้ำ (พร่องน้ำจากอ่างฯ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำเชียงไกร จำนวน 2 แห่ง รวม 12 เครื่อง แบ่งเป็น จุดที่ 1 บ้านโนนหัวนา ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จำนวน 4 เครื่อง จุดที่ 2 ชุมชนบ้านบัว ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จำนวน 2 เครื่อง จุดที่ 3 สะพานบ้านส้ม ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง (15 ก.ย.64) จำนวน 6 เครื่อง และติดตั้งกัลกน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง (วันที่ 13 ก.ย.64) ได้รับการสนับสนุนรถสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง (วันที่ 16 ก.ย.64) ติดตามตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยตัวเขื่อนและอาคารประกอบ อ่างฯ ลำเชียงไกรตอนล่าง (17 ก.ย.64)




แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร  
จังหวัดนครราชสีมา



อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา



แผนที่แสดงจุดที่เกิดอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร  
โครงการชลประทานนครราชสีมา

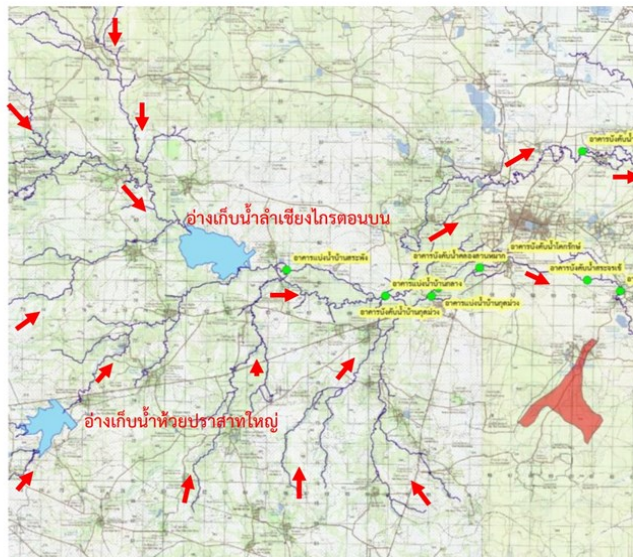

อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนบน ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา



## ลุ่มน้ำมูล (มูลบน)

สาเหตุ อธิธิพลจากร่องมรสุมพาดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.64 -15 ก.ย.64 เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิทำน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปริมาณมาก

### สถานการณ์ปัจจุบัน


มีพื้นที่น้ำท่วมบริเวณ ต.กระโทก อ.โชคชัย พื้นที่นาข้าวเสียหาย 180 ไร่ และและมวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งลำมูลทั้งสองฝั่งจากจุดบรรจบลำพระเพลิง หลากเข้าท่วมพื้นที่ท้ายสถานี M.173 กม.65+573 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พื้นที่นาข้าวเสียหาย 250 ไร่ รวม 2 ตำบล พื้นที่นาข้าวเสียหาย 430 ไร่ ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อบ้านเรือนและชุมชน

### แนวโน้มและการคาดการณ์ (เวลา 17.00 น.)

- สถานีวัดน้ำ M.173 บ้านโนนสะอาด อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 7.02 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.42 ม.** (ระดับตลิ่ง 6.60 ม.) ปริมาณน้ำ 154.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 70.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มทรงตัว**
- สถานีวัดน้ำ M.2A บ้านด่านกะตา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 5.95 ม.รสม. **ต่ำกว่าตลิ่ง -0.75 ม.** (ระดับตลิ่ง 6.70 ม.) ปริมาณน้ำ 131.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 100.00 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**
- สถานีวัดน้ำ M.184 บ้านซิม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ระดับน้ำ 5.10 ม.รสม. **สูงกว่าตลิ่ง +0.10 ม.** (ระดับตลิ่ง 5.00 ม.) ปริมาณน้ำ 106.00 ลบ.ม./วินาที (ความจุ 100 ลบ.ม./วินาที) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์กำหนด Upper Rule Curve การระบายน้ำ (พร่องน้ำจากอ่างฯ) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายอ่างฯ ติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทำการยุบฝายยาง 3 แห่ง เปิดประตู ประตูบ้านไร่ 4 บาน พร้อมขอสนับสนุนติดตั้งเครื่องช่วยผลักดันน้ำบริเวณสะพานท้าย ประตูบ้านไร่ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำในลำมูล

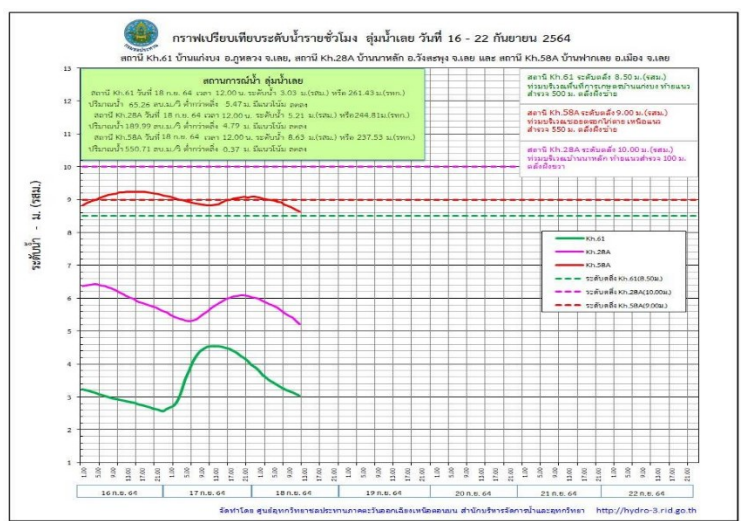



## 8. จังหวัดปราจีนบุรี

สาเหตุ จากอิทธิพลของร่องมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปริมาณฝนสะสมสูงสุดย้อนหลัง 3 วัน (วันที่ 5-7 กันยายน 2564) ที่สถานีหน่วยจัดการต้นน้ำตำบลเนินหอม ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี วัดได้ 120.60 มิลลิเมตร ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวัดปริมาณฝน 24 ชั่วโมง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทับลาน ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี วัดได้ 67 มิลลิเมตร


สถานการณ์ปัจจุบัน มีน้ำท่วม 1 อำเภอ ได้แก่ อ.กบินทร์บุรี เนื่องจากเกิดน้ำล้นตลิ่งของแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณชุมชนตลาดเก่า

### แนวโน้มและการคาดการณ์ (17.00 น.) **ลุ่มน้ำปราจีนบุรี**

- สถานีวัดน้ำ Kgt.13A บ้านโนนสุขภูมิ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำ 13.33 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -2.84 ม. (ระดับตลิ่ง 16.17 ม.) ปริมาณน้ำ 255.65 ลบ.ม./วิ (ความจุ 420.20 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มเพิ่มขึ้น**
- สถานีวัดน้ำ Kgt.43A อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำ 8.29 ม.รทก. ต่ำกว่าตลิ่ง -1.86 ม. (ระดับตลิ่ง 10.15 ม.) ปริมาณน้ำ 325.40 ลบ.ม./วิ (ความจุ 541.60 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**
- สถานีวัดน้ำ Kgt.3 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระดับน้ำ 8.82 ม.รทก. **สูงกว่าตลิ่ง +0.03 ม.** (ระดับตลิ่ง 8.79 ม.) ปริมาณน้ำ 547.2 ลบ.ม./วิ (ความจุ 579.10 ลบ.ม./วิ) **แนวโน้มลดลง**

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

โครงการชลประทานปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้เตรียมพร้อมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือต่อไป

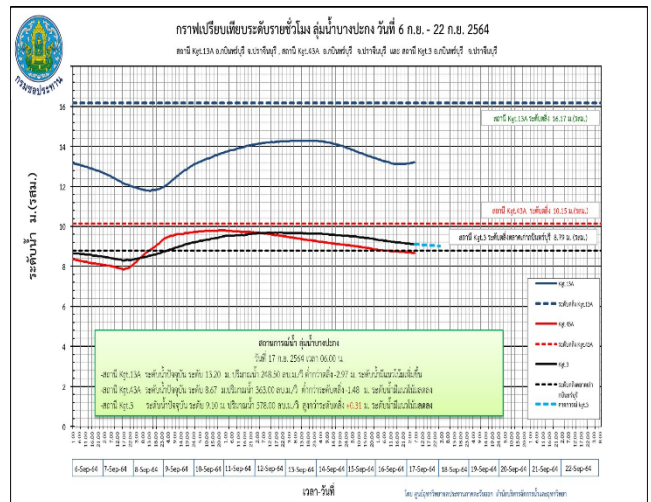

## 9. จังหวัดชัยนาท

สาเหตุ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้

### สถานการณ์ปัจจุบัน


ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2-7,9-10 และ 12 ต.บางซุด หมู่ 2-3 ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท จำนวน 3,130 ไร่ ช่วยเหลือไปแล้ว 1,180 ไร่ คงเหลือ 1,950 ไร่

### แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง และได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่า น้ำฝน และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 7 เครื่อง (ตั้งแต่วันที่ 4-13 กันยายน 64 )
2. ใช้ระบบชลประทานในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยเร่งสูบน้ำออกจากแปลงนาของเกษตรกร และลดการระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไปสะสมในคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 และเร่งระบายไปลงยังคลองระบายใหญ่ สุพรรณ 2 และแม่น้ำท่าจีน ตามลำดับโดยใช้การบริหารระบบชลประทานในพื้นที่

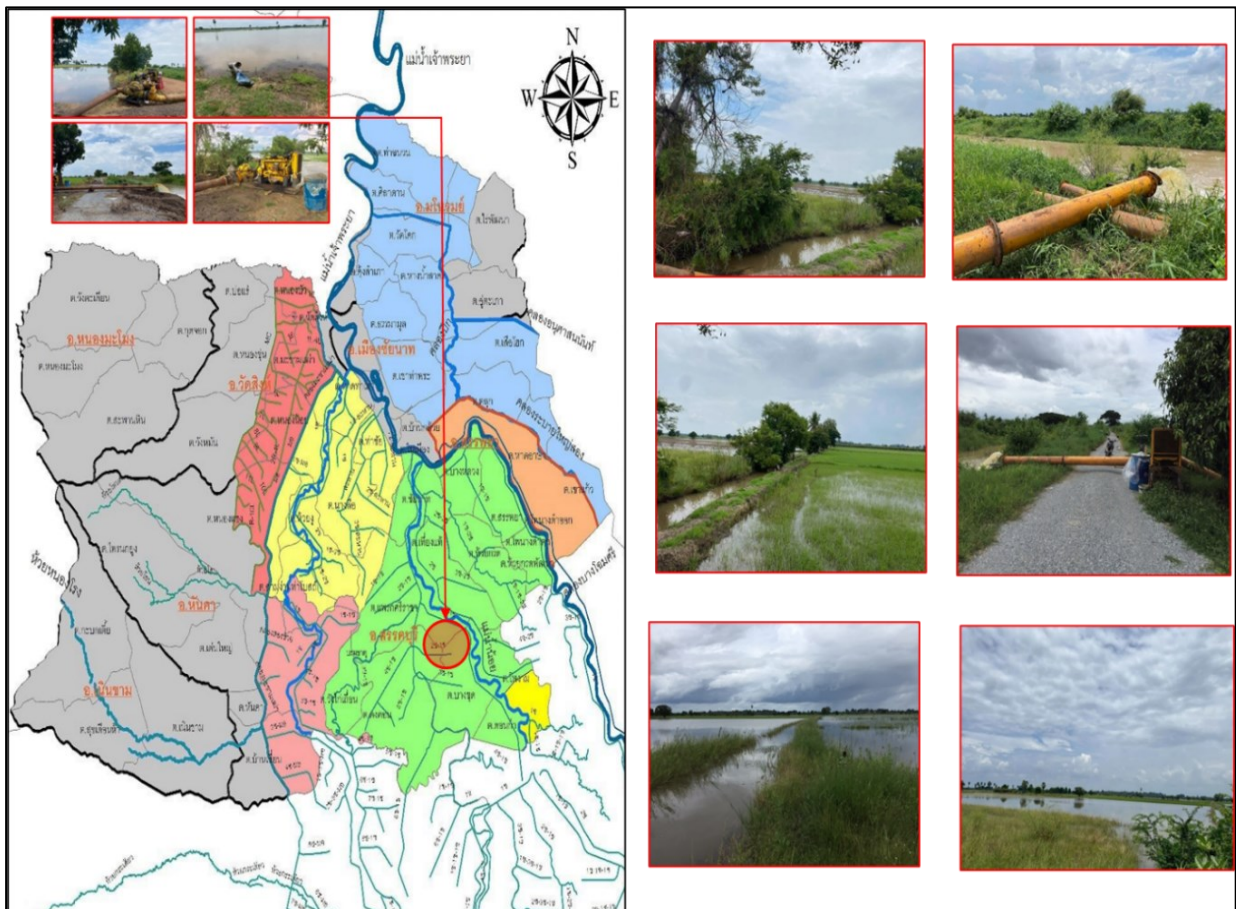



## 10. จังหวัดอ่างทอง

สาเหตุ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ทำให้คลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำล้นคันคลองในพื้นที่


### สถานการณ์ปัจจุบัน

สถานการณ์น้ำในคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 มีระดับน้ำสูงเริ่มล้นคันกั้นน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6,7 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง มีพื้นที่เกษตร(นาข้าว)ได้รับผลกระทบ ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 133 ครัวเรือน และหมู่ที่ 1,2 ต.ไผ่ม่วง อ.วิเศษชัยชาญ อ.อ่างทอง มีพื้นที่การเกษตร(นาข้าว) ได้รับผลกระทบ ประมาณ 300 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 35 ครัวเรือน

แนวโน้มและการคาดการณ์ ยังมีฝนตกในพื้นที่ หากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 สัปดาห์

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. กรมชลประทานและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้นำรถแบ็คโฮเข้ากำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำและปักคันดินเล็กคันคลองในจุดที่น้ำล้น
2. ลดการระบายน้ำจากคลองระบาย สาขาที่ไหลลงคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3
3. ลดการระบายน้ำผ่าน ปตร.ลาดชะโด ที่ระบายลงคลองระบายใหญ่สุพรรณ 4 เพื่อเร่งระบายน้ำในคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 ผ่านการระบายทาง ปตร.สามโก้
4. เพิ่มการระบายน้ำผ่าน ปตร.บางปลาหมอ เพื่อลดระดับน้ำในคลองระบายใหญ่สุพรรณ 4

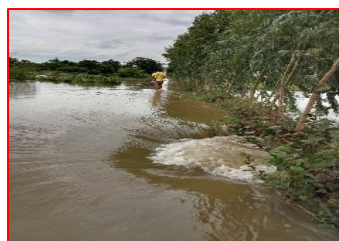

## 11. จังหวัดสุพรรณบุรี

### โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

สาเหตุ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ (คบ.สามชุก)

#### สถานการณ์ปัจจุบัน

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ และ หมู่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จำนวน 713 ไร่

#### แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันมีฝนตกในพื้นที่ลดลง และได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่า น้ำฝน และประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์

#### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (วันที่ 11 ก.ย. 64-ปัจจุบัน) เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากแปลงนาของเกษตรกร และลดการระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไปสะสมในคลองระบาย 2 ซ้ายสามชุก 1 ตามลำดับโดยใช้การบริหารระบบชลประทานในพื้นที่



## โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์

สาเหตุ เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่ ทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ เกษตรกรไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ (คบ.ดอนเจดีย์)

สถานการณ์ปัจจุบัน รวมพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 2,099 ไร่


1. น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว หมู่ที่ 4 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ประมาณ 752 ไร่ ระดับน้ำในแปลงนา 0.60 ม. ไม่มีฝนตกในพื้นที่ระดับน้ำลดลง 0.05 ม. คงเหลือ 0.55 ม.
2. น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว หมู่ที่ 10 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ประมาณ 371 ไร่ ระดับน้ำในแปลงนา 0.60 ม. ไม่มีฝนตกในพื้นที่ระดับน้ำลดลง 0.05 ม. คงเหลือ 0.55 ม.
3. น้ำท่วมพื้นที่ปลูกข้าว หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พื้นที่ประมาณ 976 ไร่ ไม่มีฝนตกในพื้นที่ระดับน้ำในแปลงนา 0.60 ม. ระดับน้ำลดลง 0.10 ม. คงเหลือ 0.30 ม.

### แนวโน้มและการคาดการณ์

1. ปริมาณน้ำในคลองระบาย 5 ข.สามชุก 1 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ปริมาณน้ำในพื้นที่ หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

1. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง (สูบน้ำตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 64 – ปัจจุบัน)  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (สูบน้ำตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 64 – ปัจจุบัน)  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (สูบน้ำตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 64 – ปัจจุบัน)
2. รถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลองระบาย 5 ข.สามชุก1 จำนวน 2 คัน เพื่อเร่งการระบายน้ำ ลงคลองระบายใหญ่สามชุก 1 เขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก

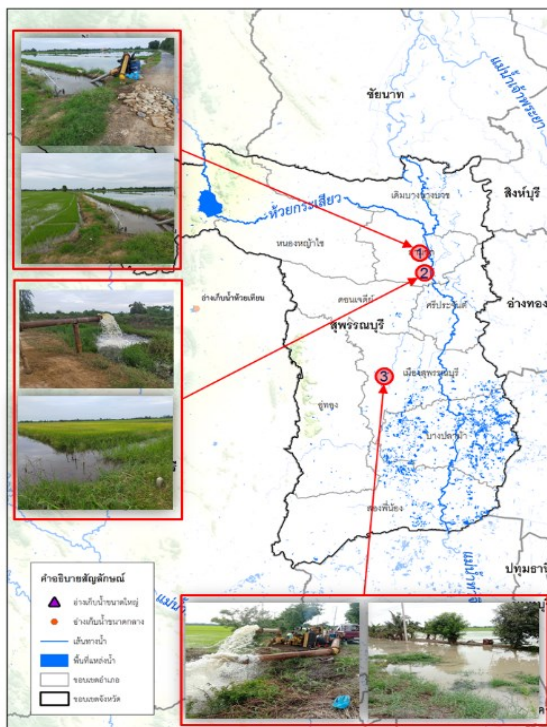



## 12. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สาเหตุ เนื่องจากปริมาณน้ำคลองโพงแดงที่เพิ่มสูงขึ้น สมทบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำน้อยทำให้ระดับน้ำยกตัวสูงขึ้นล้นข้ามตลิ่งต่ำบางพื้นที่

สถานการณ์ปัจจุบัน มีน้ำท่วมขังได้ฤๅนบ้านที่ยกสูง 5 หมู่บ้าน ดังนี้

1. ม.8 ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ ท่วมสูงจากพื้นดิน 59 ซม. จำนวน 15 ครัวเรือน
2. ม.4 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา ท่วมสูงจากพื้นดิน 52 ซม. จำนวน 1 ครัวเรือน
3. ม.5 ต.หัวเวียง อ.เสนา น้ำท่วมสูงจากพื้นดิน 143 ซม. จำนวน 3 ครัวเรือน
4. ม.2 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา ท่วมสูงจากพื้นดิน 110 ซม. จำนวน 7 ครัวเรือน
5. ม.4 ต.หัวเวียง อ.เสนา น้ำท่วมสูงจากพื้นดิน 143 ซม. จำนวน 1 ครัวเรือน
6. ม.1 ต.บ้านแพน อ.เสนา น้ำท่วมสูงจากพื้นดิน 84 ซม. จำนวน 14 ครัวเรือน

### แนวโน้มและการคาดการณ์

ปัจจุบันกรมชลประทานควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 700-1,500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น บริเวณตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 2.25 ม. ในวันที่ 15-18 กันยายน 2564 ทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ด้วยการบริหารจัดการน้ำเต็มศักยภาพของพื้นที่โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร

### การให้ความช่วยเหลือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่

แจ้งเตือนข่าวสารสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบ และควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามสถานการณ์น้ำ

